



febiEXAKT



La rondelle diamantée

febi Nr. 31815

Réf. OE 074 105 193

Pour
**Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4
Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II**
Equipés du moteur 2,5 TDI.



>> LE PROBLEME:

Lors du changement de poulie damper et malgré un serrage au couple de la vis centrale, on peut déplorer un glissement avec la roue dentée de vilebrequin.

>> LA CAUSE:

Lors du changement ou du démontage de la poulie damper de vilebrequin, il faut impérativement remplacer la rondelle située entre les deux pièces.

>> LA SOLUTION:

Une rondelle spéciale (car « diamantée ») se situe entre la poulie damper et la poulie de vilebrequin et aide à la bonne transmission de l'entraînement.

Si cette rondelle n'est pas utilisée et même si la vis de pignon du vilebrequin est serrée, cela ne peut pas empêcher la poulie de vilebrequin de tourner et cela ne permet pas d'assurer la continuité du mouvement de transmission.

Par conséquent, il est absolument indispensable d'utiliser, et, si nécessaire, de remplacer la rondelle diamantée de vilebrequin.

Afin d'éviter des dommages coûteux, febi vous propose ses kits de réparation :

Pour les moteurs 2.5 TDI, équipant les :

Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter / T4 et Audi A6. Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II, VW Crafter/T4 e Audi A6.

La rondelle diamantée



febi n° 31815

Réf. OE 074105193

Le kit de réparation febi



febi n° 31858

Réf. OE 074 105 251 C S1

febi n° 31857

Réf. OE 074 105 251 J S1