



professional

Kit de distribution

Pour
Opel Corsa B, Tigra A, Astra F 1,4 16V
et 1,6 16V, ainsi que Vectra B 1,6 16V et
1,8 16V sauf 1,8 XE



SWAG Nr. 40 02 0025
Référence OE 1606 274

LE PROBLÈME

Déchirure de la courroie crantée.

LA CAUSE

Le constructeur du véhicule a modifié la fabrication de la poulie d'entraînement à courroie. Le léger porte-à-faux de l'ancienne poulie à courroie (voir photo 1) peut user prématurément le flanc de la courroie crantée. La courroie crantée étant ainsi inclinée risque de se déchirer prématurément et causer des dommages importants dans le moteur.



LA SOLUTION

SWAG recommande, avant de démonter le kit d'origine afin de monter le kit SWAG 40 02 0025, de vérifier si la poulie d'entraînement à courroie présente un porte-à-faux et, le cas échéant, de la remplacer par la nouvelle version (voir photo 2) (Opel Réf.OE 5614 430).

La nouvelle poulie d'entraînement à courroie épouse mieux la courroie crantée, garantissant ainsi une plus grande longévité.

Notez par ailleurs qu'après avoir remplacé la poulie d'entraînement à courroie, il faut également remplacer le pignon du vilebrequin (Opel Réf.OE 0614 546) et sa vis Torx (Opel Réf.OE 0614 932).

Opel 5614 430 plan



ATTENTION

**Dans tous les cas,
il faut toujours remplacer
la pompe à eau!**



SWAG Nr. 40 15 0029
pour le moteur 1,8 l 16V



SWAG Nr. 40 92 4314
pour les moteurs 1,4 et 1,6 l 16V