



INFO TECHNIQUE



Galets tendeurs réf. 531 0252 30 et 531 0525 30

Risque de confusion

Constructeurs : Seat, Škoda, VW

Modèles :

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
 Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia
 VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Moteurs : 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Références INA : 531 0252 30
 531 0525 30

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

Il est possible de confondre les galets tendeurs réf. 531 0252 30 et 531 0525 30

En plus d'avoir des numéros de références très similaires, les deux galets tendeurs ont un aspect quasi identique. Seules la forme et la position de l'indicateur des deux galets tendeurs (photo 1) sont différentes.

Il est également possible de les différencier par les numéros imprimés au verso (photo 2):

Référence INA	Numéro imprimé
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Bien vérifier la référence avant de monter le galet tendeur. La similitude des références peut porter à confusion.

Si leur aspect est quasiment identique, leurs caractéristiques techniques, en revanche, ne sont pas du tout les mêmes. Le galet tendeur réf. 531 0252 30 dispose d'une plus grande force de tension et d'une plage de fonctionnement plus large que le galet tendeur réf. 531 0525 30.



Photo 1: à gauche - galet tendeur réf. 531 0252 30, à droite - galet tendeur réf. 531 0525 30

La confusion de ces galets tendeurs peut entraîner le battement de la courroie de distribution qui risque alors de sauter un cran. L'endommagement du moteur n'est pas exclu.



Photo 2: à gauche - galet tendeur réf. 531 0252 30, à droite - galet tendeur réf. 531 0525 30

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET