

RISQUE DE CONFUSION ENTRE LES GALETS TENDEURS RÉF. 55428 ET RÉF. 55719

INFORMATION TECHNIQUE N° 1061

CONSTRUCTEUR/MODÈLES:

Seat	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda	Felcia I, Felcia II, Octavia
VW	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

MOTEURS CONCERNÉS:

1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

ARTICLES CONCERNÉS:

N° RUVILLE:	N° OE:
55428	030 109 243K
55719	030 109 243L

KITS CONCERNÉS:

N° RUVILLE:	
55428	5542870 courroie dentée 5542872 courroie dentée 55428701 pompe a eau kit 55428702 pompe a eau kit 55428721 pompe a eau kit
55719	5571970 courroie dentée 55719701 pompe a eau kit

REMARQUE IMPORTANTE:

Avant de monter le galet tendeur, vérifier impérativement qu'il s'agit du bon article; la similitude des références accroît notamment le risque de confusion.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule



Image: Différences entre le galet tendeur 55428 (à gauche) et le galet tendeur 55719 (à droite)

Les galets tendeurs 55428 et 55719 présentent un risque de confusion.

Non seulement les références de ces deux galets tendeurs sont quasi identiques mais, qui plus est, ils ne présentent à première vue que très peu de différences.

La seule différence visible entre les deux galets tendeurs réside dans la forme et l'emplacement de l'indicateur de tension (voir image). Techniquement, les deux pièces sont toutefois très différentes, le galet tendeur 55428 a une force de tension plus élevée et une plage de fonctionnement plus importante que le galet tendeur 55719.

L'utilisation d'un galet tendeur non approprié peut entraîner un flottement de la courroie crantée et, par la suite, le saut d'un cran : il est alors probable que cela provoque alors un endommagement du moteur.



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.